21.0 Część graficzna




Fot. 1 Widok schodów. Tablice informujące o zakazie wstępu



Fot. 2 Widok na fragment środkowy schodów i spocznik pośredni. Widoczne dodatkowe słupy podpierające konstrukcję spocznika oraz elementy stabilizujące balustradę



Fot. 3 Widok na fragment schodów i spocznik II kondygnacji

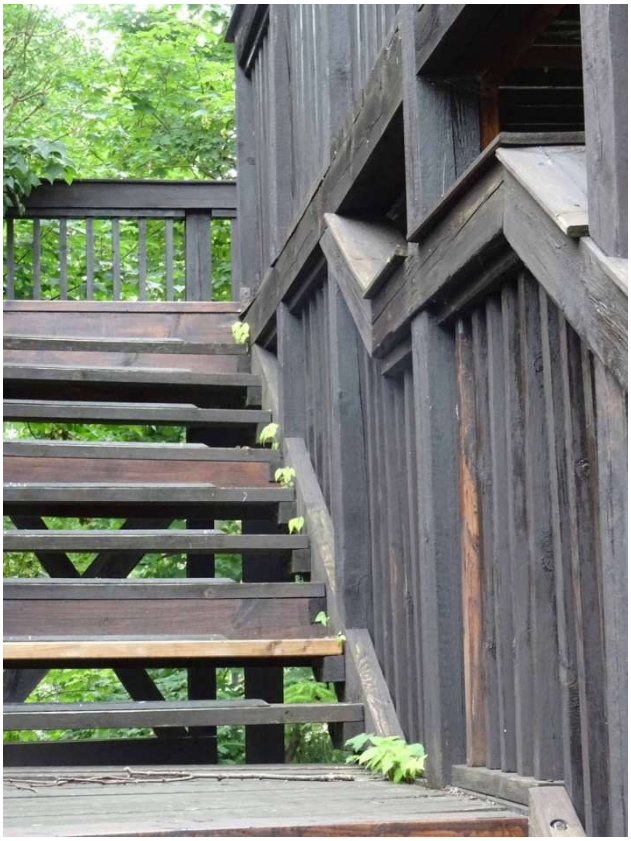

Fot. 4 Stopnie 2. Biegu porośnięte roślinnością niską, widoczne podstopnie pełniące funkcję wzmocnienia stopni




Fot. 5 Podniebienie spocznika głównego. Widoczne wtórne elementy wzmacniające. Widoczne skażenie grzybem domowym powłocznikiem gładkim



Fot. 6 Podniebienie biegu schodów. Widoczne flekowanie stopni, dodatkowe wzmocnienie w formie podstopnia.



Fot. 7 Spocznik pośredni porośnięty roślinnością niską

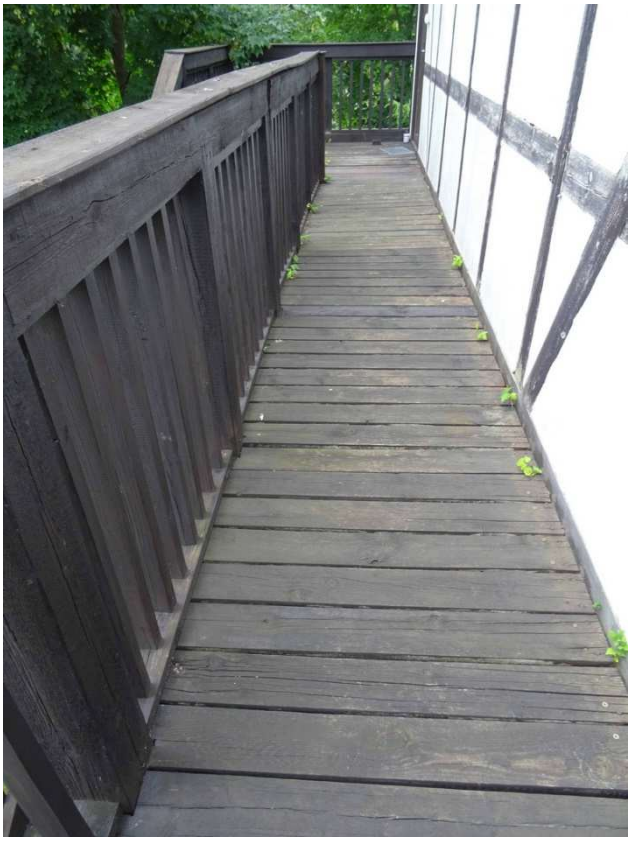

Fot. 8 Poziom II kondygnacji. Strefa podwaliny ściany szczytowej porośnięta roślinnością niską




Fot. 9 Podstawa słupa. Widoczny pryzmatyczny brunatny rozkład drewna. Świadczy to o skażeniu biologicznym grzybami pleśniowymi



Fot. 10 Węzeł łączący elementy konstrukcyjne schodów – słup i belki nośne spocznika pośredniego. Widoczny pryzmatyczny brunatny rozkład drewna wszystkich elementów



Fot. 11 Węzeł łączący słupa z belką nośną spocznika pośredniego. Widoczny pryzmatyczny brunatny rozkład drewna wszystkich elementów

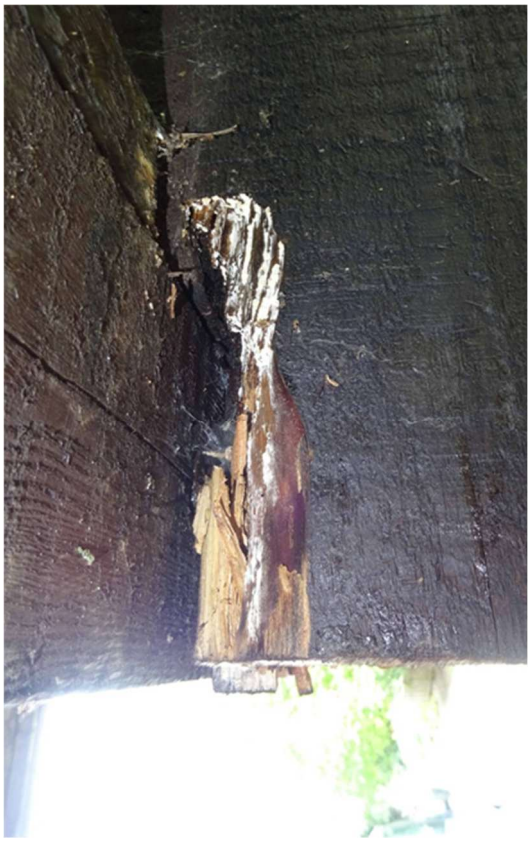

Fot. 12 Węzeł łączący słupa z belką nośną spocznika pośredniego. Widoczny pryzmatyczny brunatny rozkład drewna wszystkich elementów



Fot. 13 podniebienie schodów porażone grzybem niszczycą płotową



Fot. 14 Stopień schodów porażony grzybem hubczakiem różnobarwnym – widoczny owocnik



Fot. 15 Mocowanie stopni do belki policzkowej. Widoczne uzupełnienia i sposób mocowania



Fot. 16 Korozja biologiczna elementu mocującego stopień – brunatny pryzmatyczny rozkład drewna



Fot. 17 Wysunęty wkręt mocujący stopień.



Fot. 18 Skorodowana podwalina II kondygnacji ściany zachodniej



Fot. 19 Podniebienie spocznika głównego II kondygnacji. Widoczny element wzmacniający zakrywający podwalinę ściany szczytwoej budynku



Fot. 20 Podwalina ściany szczytowej z widocznym brunatnym pryzmatycznym rozkładem drewna